

■ 2011SP1の更新内容

CADEWA Real シリーズ LT 2011 SP1 (サービスパック1) には、CADEWA Real シリーズ LT 2011 発売以降に提供された機能改善・障害修正プログラムの累積が含まれています。以下は、機能改善内容と障害修正内容です。

1. 基本アップデート内容

【機能改善項目】

| 機能 | 機能改善内容 | 適用 |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| 表示 | 背景色が白または黒以外でもマウスグリッドの文字が見えやすいよう対応しました。 | 2011 SP1 |
| | プロポーショナル文字が多数存在する図面の表示速度を改善しました。 | 2011 SP1 |
| レイヤ分解 | フリーズレイヤの表示検出状態を変更する際、注意メッセージを表示するように修正しました。 | 2011 SP1 |
| 開く (IFC) | リージョン情報を持たない異常なハッチングを持つ図面を読み込むよう対応しました。 | 2011 SP1 |
| | 【IFC】 IFC読み込みの設定ダイアログを追加し、読み込み対象の階（フロア）やオブジェクトを指定する機能を追加しました。 | 2011 SP1 |
| | クリッピング処理に誤差があっても、面の判定により正常に変換するよう改善しました。 | 2011 SP1 |
| | Realで作画できない建築部材を、「その他IFC部材」で読み込むよう改善しました。 | 2011 SP1 |
| | 円弧壁および円弧壁上の建具を読み込むよう改善しました。 | 2011 SP1 |
| | 使用メモリを削減しました。 Autodesk Revit Architecture 2011で保存したIFCデータの変換率を向上しました。 | 2011 SP1 2011 SP1 2011 SP1 |
| 名前を付けて保存 (DXF) (DWG) | 【DXF】【DWG】 異常なリージョン情報を持つハッチングを出力するよう対応しました。 | 2011 SP1 |
| 移動 複写 | 図面間処理において、「拡縮」「平行+回転」、「拡縮+回転」モードで処理が行えるように改善しました。 ただし、これらのモードは異縮尺指定は行えません。 | 2011 SP1 |
| 要素分解 | ポリラインの境界を持つハッチングが分解できるよう対応しました。 | 2011 SP1 |
| 動作環境の設定 | 【検出】 検出点のマーカー表示サンプルの背景色を、現在のウィンドウの背景色に合わせるよう対応しました。 | 2011 SP1 |
| ペーパー レイアウト | ビューポートの表示速度を改善しました。 | 2011 SP1 |

【障害修正項目】

| 機能 | 障害修正内容 | 適用 |
|---------|--|----------|
| レイヤ分解 | 複数図面でレイヤ分解をしていると、カレントではない図面の要素あり表示が解除される不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 選択削除で部材が正常に削除されない場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | グループの構成要素にグループが存在していると、選択移動/複写で正常に処理されない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 起動直後のフリーズレイヤ指定のレイヤにおいて、レイヤ名称の表示検出色が不正な色で表示される不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 移動/複写で要素を選択し、分解表示を行っていない他図面へコンテキストメニューから「同じブロック/レイヤに貼り付け」を行うと、システムダウンする不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 図面間で複写処理を行うと、複写元の要素の表示が一部消える場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 選択移動/複写において、選択された要素以外が処理される不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | | |
| ハンドル | グループ要素やブロック要素のハンドル表示が指定軸以外でおかしい不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| グリッドの設定 | コマンドが何も起動していない状態で、カレント図面のグリッドの設定画面にて基準点に任意点を設定し、「ダイアログを閉じた後に基準点を指定する」をオンにすると、基準点を指示しても何も変更されず、後の操作が行えない不 | 2011 SP1 |

| | | | |
|-------------|--|--------------|------------|
| 部分図の 呼出し | シートからペーパーレイアウトへ表示を切り替えると、部分図がペーパーレイアウト上に配置できる不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| 図枠の 呼出し | Real2011でZD3形式で保存した図枠ファイルを、正常に呼びだせない不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| 印刷 | コマンド起動後に環境設定ボタンをクリックすると、異常終了する場合があります不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 「印刷環境設定」-「設定」-「印刷環境のデータ交換」の「呼出元の指定」および「保存先の指定」ダイアログで、階層が深いフォルダをダブルクリックすると、システムダウンする場合があります不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 長尺図面を範囲指定して出力すると、一部が出力されない場合があります不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 「環境設定」-「線種設定」において、ユーザ拡張線種の設定値が保存されない不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 環境設定を押すとシステムダウンする場合があります不具合を修正しました。ペーパーレイアウトとモデルの用紙サイズが異なる場合に、ペーパーレイアウトを出力すると、ヘッダーフッターがおかしな位置で出力される不具合を修正しました。 | 2011 2011 | SP1 SP1 |
| 連続印刷 | プロパティボタンをクリックすると、現在選択しているプリンタの用紙サイズが変更される不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| 線分 | 角度指定で「ピッチ」をチェックONで作画すると、配置がずれる場合があります不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| 円弧 | 「始終点」モードで中心角チェックを値が0.0等でオンにすると、中心角チェックボックスの選択状態が解除されず、以降の操作が行えない不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| 長方形 | 「方眼一間隔」「方眼一分割」時に基準と異なる縮尺の場合に、基準縮尺の計算で作画される不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 「方眼一間隔」「方眼一分割」時に、縦長オフ横長オフにて作画した場合に作画後に自動的にチェックがオンとなる不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| 注釈文字 | メモリに異常が発生し、システムを終了できない場合があります不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | モデル空間と、ペーパーレイアウトの操作結果が異なる不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 引出線の「追加」または「終了」ボタンを連続押下すると、処理制御がおかしくなる不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| 平行寸法 | 軸傾した要素のビューポートを作成配置し、ビューポート内の要素の点を取得して寸法を作成すると、寸法値がおかしい不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 軸傾した要素のビューポートを配置したペーパーレイアウト上で「要素」と「図枠」の異縮尺を切り替えながら寸法を作成すると、1点目がおかしな位置へ移動する不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 詳細設定ダイアログの「標準型」「両外寸」タブ内の値を変更し、Enterキーでダイアログを終了すると、変更した値が保存されない不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| 設備寸法 | 基準異縮尺とカレント異縮尺が違う場合に、寸法線と寸法文字の間隔が違っている不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| ハッチング | 通過点オンにて作画したハッチングを編集する際、該当ハッチングをクリックして表示されるダイアログ内の値がおかしい不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| 塗り潰し | 水平でないフレキが正常に塗り潰しできない場合があります不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| 移動 複写 | ペーパーレイアウトと同名の異縮尺が存在する場合に、スタイル設定の異縮尺指定にて該当名称を選択すると、処理結果がおかしくなる不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | スタイルのチェックをオフにして図面間移動/複写を行う際、スタイル内の異縮尺の設定で処理される不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 5000要素以上を選択して元原点をクリックした際、システムダウンする場合があります不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 図面間処理後にアンドウを行うと、アンドウ直後に表示更新がされない不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 文字タイプを「縮尺を変更した際、文字の大きさがかわります」で作画した寸法を、縮尺の異なる他の異縮尺へ移動/複写を行っても、寸法文字の大きさが変わらない不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 設備要素を選択し、点検出を使用して先原点を指示して処理すると、連動する他軸の設備要素がおかしな位置へ移動/複写する不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | グループ要素を「保持」モードで他図面へ移動/複写すると、一部の要素が保持で処理されない場合があります不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 軸傾している状態で要素の移動/複写を行うと、ラバー表示と配置結果が異なる場合があります不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |
| | 図面間移動/複写において、X増Y増機能が使用できない不具合を修正しました。 | 2011 | SP1 |

| | | |
|--------------------|--|----------|
| 3D ウィンドウ | 「動作環境の設定」－「基本動作1」の「切り替えた異縮尺の要素のみ表示する」をオフからオンにした場合に、3Dの表示が連動しない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 基準点をオンにして図面をクリックすると、3Dウィンドウに座標ウィンドウが表示され、図面でマウスホイールの拡大縮小ができなくなる不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| コン テキスト メニュー | 「最近」使用したコマンド一覧に、「塗り潰し」コマンドが表示されない場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 寄り合わせ 表示 | 複数ウィンドウを表示した状態で、等倍にて寄り合わせ表示を行うと、1ウィンドウしか寄り合わせされない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |

2. 設備共通アップデート内容

【障害修正項目】

| 機 能 | 障害修正内容 | 適用 |
|----------------------|--|----------|
| 作画設定 | 注釈文字の「飾り」スタイルが設定できない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 「電気」－「配線文字」－「作画レイヤ」設定が正常に動作しない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 「躯体表記」－「軽骨鉄骨」の線幅が、木柱の線幅に保存される不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 鋼材作画 | 鋼材を組合せで作画して、材料集計するとシステムダウンする不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 「組合せで作画」でコマンドを起動すると、異縮尺を変更できない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 鋼材編集 | 関連コマンドから起動した際、システムダウンする場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| プロパティ プロパティ 注釈 | 線種がBY LAYERの際、線幅がBY LAYERで表示される不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| CAD環境 の設定 | 文字スタイル定義が復元できない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |

3. 建築アップデート内容

【障害修正項目】

| 機 能 | 障害修正内容 | 適用 |
|---------------|---|----------|
| 壁 | 壁を作画する領域に部材が存在する場合に、システムダウンする場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 床 天井 屋根 | コマンド終了時に、開始側レベルおよび終了側レベルに表示している値のみ保存する不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 中指定で印刷対象にする場合に、円・円弧・楕円・楕円弧要素が印刷対象にならない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 建築部材 編集 | 【トリミング】 選択方法が「部材」の際、2部材目で円弧壁を指示するとコマンドが終了する不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 【トリミング】【延短】 指示する壁の作画レイヤにより、壁が削除される不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |

4. 電気アップデート内容

【機能改善項目】

| 機 能 | 機能改善内容 | 適用 |
|-------------|--|----------|
| 機器・器具 配置 | 壁付時に使用する設備寸法の処理戻りと処理変更をした場合に、同じ戻り位置となるように改善しました。 | 2011 SP1 |
| | 操作方法に沿ったより分かり易いガイドメッセージに改善しました。 | 2011 SP1 |
| | 設備寸法の先選択・後選択時に、連動するよう改善しました。 | 2011 SP1 |
| シンボル 登録 | シンボル文字高を小数点以下2桁で表示するよう改善しました。 | 2011 SP1 |
| ケーブル ラック | 子桁を詳細に作画するケーブルラック作画時のラバーを高速化しました。 | 2011 SP1 |

| | | |
|--------------|--|----------|
| ルート編集 | インサート、吊ボルトを保持するパターンを追加しました。 | 2011 SP1 |
| 機器・器具 凡例表 | 部材検索の絞り込み条件に建築シンボル（電気用）を追加しました。 | 2011 SP1 |
| リアル タイム隠線 | 「表示のみ」または「非表示」の縮尺では、リアルタイム隠線を行わないよう改善しました。 | 2011 SP1 |

【障害修正項目】

| 機能 | 障害修正内容 | 適用 |
|--|--|----------|
| 機器・器具 配置 | 配線ダクト（フィードインキャップ）の接続点がずれている不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 複合スイッチ、スイッチ+コンセント、複合コンセントを9基点で配置すると、レベルが指定値の2倍になる不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | パラメトリック部材を角度付きで配置すると、投影形状が正しく表示されない場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | シンボル登録された実寸シンボルのシンボル文字高とシンボル文字間隔が、大きくなる場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 複合スイッチ、複合コンセント、スイッチ+コンセントを配置後、照明器具を選択配置すると、シンボル文字が作画される場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 「単独」-「壁付」時に寸法基準線先指示にて機器またはルートを指示すると、「数値入力」+「Enter」での距離がおかしくなる不具合を修正しました。 | 2011 SP1 | |
| 機器・器具 置換 | 置換後の機器・器具に複合スイッチを選択後、複合スイッチ以外を指示して置換を行うと、システムダウンする不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 倍率・角度 変更 | 配線接続点がずれて作画される場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| スイッチ 修正 | Real2009およびEvolutionで作画された複合スイッチの修正が行えない場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| シンボル 登録 | マスタ内に異常データがあった場合に、異常データは破棄してシステムダウンしないよう修正しました。 | 2011 SP1 |
| 立上引下 | 基準のスケールと異なるスケールの異縮尺シートに作画すると、立上引下のサイズが基準のスケールで作画される不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| ケーブル ラック | ケーブルラックの分岐が隣合わせとなる位置にラックを配置後、ラック分岐を作画すると、システムダウンする不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | ケーブルラックの分岐が隣合わせとなるルートに対して、ルート検索を行わない処理を追加しました。 | 2011 SP1 |
| レース ウェイ | Real2009およびEvolutionで作画したレースウェイが編集できない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | Real2009およびEvolutionで作画したレースウェイを指示してジャンプ起動した後、OTBのサイズ変更またはコマンド再起動にて選択サイズへ戻るよう修正しました。 | 2011 SP1 |
| ルート移動 | 直線ラック接続のあるルートをルート移動すると、システムダウンする場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| スリーブ | 編集すると、付属しているサイズ注釈が一つ増える不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 配線文字 | 配線文字取込ボタンを押下後、配線を指示するとシステムダウンする場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 配線文字を置換後、配線文字取込を行うと、置換した配線文字が異常になる不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| サイズ注釈 | 「引出」-「複数段作画」チェックONにて作画すると、文字位置および行間値が正しくない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | ケーブルラックのサイズ注釈の詳細設定が、リアルタイムサイズ注釈の設定に反映されない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| | 引出のサイズ注釈を移動すると、スタイル設定値を反映して作画する不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 機器・器具 凡例表 | 「取付高さ欄の作画」のチェックを外すと、取付高さが形状欄に作画される不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |

5. 空調・衛生アップデート内容

【機能改善項目】

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| 機能 | 機能改善内容 | 適用 |
|-----------|--|----------------------------------|
| 機器・器具配置 | 壁付時に使用する設備寸法の処理戻りと処理変更をした場合に、同じ戻り位置となるように改善しました。 操作方法に沿ったより分かり易いガイドメッセージに改善しました。 設備寸法の先選択・後選択時に、連動するよう改善しました。 | 2011 SP1 2011 SP1 2011 SP1 |
| 機器・器具部材追加 | 【08】空調機「パッケージ型エアコン」-「PAC店舗・オフィス用（空冷冷専）」と「オフィス用（空冷HP）」の室外機に形状を追加しました。 下記の操作にて部材の追加をお願いします。 ①機器・器具配置コマンドを起動します。 ②部材選択ダイアログを開きます。 ③「選択モード」から「編集モード」に切り替えます。 ④「シンボルマスタから階層未定義部材を取得」ボタンを押下します。 追加された部材が「階層未定義部材」フォルダに追加されます。 必要に応じて別フォルダに移動してください。 | 2011 SP1 |
| ルート作画 | 接続処理で機器器具を指示した際、対象接続点から用途情報を取得しない処理を追加しました。 (機器器具の接続点から、用途情報を取得する/取得しないの設定は、コンテキストメニューの「その他設定」-「接続処理時、機器から用途を取得する」で設定します) | 2011 SP1 |
| フレキ | 単線形状・複線形状を選択するダイアログで、ダンパやバルブと同様に、単線または複線のどちらか一方の形状を変更した際、もう一方の形状も対になる形状に変更するように改善しました。 | 2011 SP1 |
| ルート移動 | 継手と隣接している末端継手(プラグ等)を押しながら移動できるよう改善しました。 | 2011 SP1 |
| リアルタイム隠線 | 「表示のみ」または「非表示」の縮尺では、リアルタイム隠線を行わないよう改善しました。 | 2011 SP1 |

【障害修正項目】

| 機能 | 障害修正内容 | 適用 |
|--------------------|--|--|
| 機器・器具配置 | 両吸込シロッコファンの寸法が最新のカタログと異なっている不具合を修正しました。 衛生器具の手すりの形状を修正しました。 制気口ボックスのサイズが制気口本体のサイズより小さい場合に、制気口本体の属性にサイズが正しくセットできない不具合を修正しました。 「単独」-「壁付」時に寸法基準線先指示にて機器またはルートを指示すると、「数値入力」+「Enter」での距離がおかしくなる不具合を修正しました。 | 2011 SP1 2011 SP1 2011 SP1 2011 SP1 |
| 機器・器具配置 機器・器具置換 | ブリーズライン、カムラインを配置した際、寸法設定ダイアログのB寸法側の器具短管サイズが、ブリーズライン、カムライン器具サイズと同じサイズになる不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| Stem 機器配置 | Stem機器の線種が正しく作画できない不具合を修正しました。 形状の確認ダイアログに、円弧形状が正しく表示されない場合がある不具合を修正しました。 Stem機器の線種が正しく作画できない不具合を修正しました | 2011 SP1 2011 SP1 2011 SP1 |
| 倍率・角度変更 | ブリーズライン、カムラインの倍率または角度を変更すると、器具短管が正常な角度にならない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| シンボル登録 | マスタ内に異常データがあった場合に、異常データは破棄してシステムダウンしないよう修正しました。 | 2011 SP1 |
| ルート作画 | ジャンプ起動すると、作画色が黒、作画線幅が0.00になる場合がある不具合を修正しました。 1点目指示後、基準レベルを変更するとシステムダウンする場合がある不具合を修正しました。 立管を指示して「接続」処理で分岐ルートを発生させた際、指定しているレベル基準位置でルートが作画できない不具合を修正しました。 立管を指示して「接続」処理で分岐ルートを発生させ、ダブルクリックにて作画を終了すると、分岐ルートが斜めに作画される不具合を修正しました。 接続処理でヒョットコ継手を指示すると、システムダウンする場合がある不具合を修正しました。 接続処理でキャンセルをするとシステムダウンする場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 2011 SP1 2011 SP1 2011 SP1 2011 SP1 2011 SP1 |
| ルート作画 エルボ | エルボで立下げを行った丸ダクトの先端が丸くなる不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| ルート作画 | 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手のチーズを作画する際、形状が正しく作画 | 2011 SP1 |

| | | |
|------------------|--|--|
| チーズ | できない場合がある不具合を修正しました。 | |
| フレキ | 制気口に接続されているフレキを丸ダクトに変換すると、正しく表示されない場合がある不具合を修正しました。 「部材」－「任意」モードで作画する際、ジャンプ起動すると、指示した部材から用途を取得しない不具合を修正しました。 フレキを丸ダクトに変換する際、変更される丸ダクトエルボの曲率が正しくセットされていない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 2011 SP1 2011 SP1 |
| バルブ | 勾配付き配管に配置すると、バルブ形状が壊れる場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| ダンパ | 継手指示して作画するとシステムダウンする不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 短管 | 継手指示して作画するとシステムダウンする不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 継手配置 | 作画済み継手を指示して、末端継手（閉止板、金網、閉止フランジ、プラグキャップ、床下掃除口）を配置する際、カレントレイヤを非表示にすると、末端継手の作画方向を示す赤線分が見えない障害を修正しました。 | 2011 SP1 |
| ルート移動 | ルートに直付されているエルボがあるルートを移動するとシステムダウンする不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| ルート変形 | 末端仕上げされているルートを片直で変形すると、末端形状が不正に作画されてしまう不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 面芯揃え | 偏芯または同芯レジャーサが寸法マスタに登録されていない時に、「面および芯は既に揃っています。」または「面は既に揃っています。」と表示していたメッセージを、Real2009と同じく「サイズが用意されていません」と表示するよう修正しました。 | 2011 SP1 |
| 継手削除 | チーズを削除した際、ルートを1本にする処理が正しく行なわれない場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 継手変更 | スパイラルダクトのチーズを継手変更でピンキーに変更したり、又はその逆の処理をすると、用途情報が無くなる不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 用途変更 | 直付継手が変更出来ない場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 末端仕上げ | モデルとペーパーレイアウトの図面スケールが異なると、ペーパーレイアウトでの指示座標とラバー表示がペーパーレイアウトの部材の表示と一致しない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| サイズ変更 | チャンパのサイズを変更するとシステムダウンする不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| UP/DN 記号 | UP/DN記号を作画した部材を移動コマンドで回転移動すると、UP/DN記号の作画位置が変わってしまう不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| スリーブ | 編集すると、付属しているサイズ注釈が一つ増える不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| 配管 アイソメ 展開 | Real2011で追加されたバルブがアイソメ展開されない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |
| サイズ注釈 | 「引出」－「複数段作画」チェックONにて作画すると、文字位置および行間値が正しくない不具合を修正しました。 引出のサイズ注釈を移動すると、スタイル設定値を反映して作画する不具合を修正しました。 リアルタイムサイズ注釈オンで冷媒配管を作画して冷媒サイズ表でサイズを付与すると、サイズ部分がサイズ記号で作画できない不具合を修正しました。 「ルートの一部のみ」－「手入力したサイズを与える」で、スポイトボタンが使えない不具合を修正しました。 | 2011 SP1 2011 SP1 2011 SP1 2011 SP1 |
| 制気口 リスト | 「空白行は作画しない」にチェックを入れて配置すると、表がずれる場合がある不具合を修正しました。 | 2011 SP1 |